


Speelplek inspectie

In opdracht van: SARKON

Inspectie rapport

Aantal locaties: 1

Aantal objecten: 9

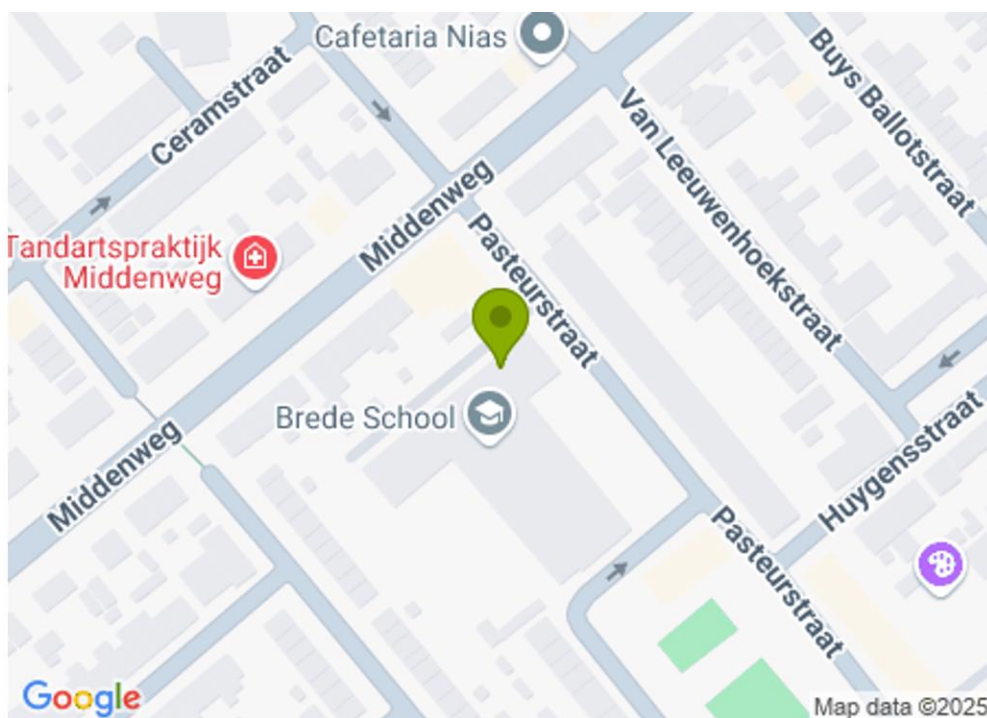

Soort inspectie: Jaarlijkse hoofdinspectie

Inspectie uitgevoerd door:

Michiel Koorn - SVS registratienummer 2025.10010

Het veiligheidsmanagementsysteem van REPCON is erkend door de NVWA (Nederlandse voedsel- en Warenautoriteit)
REPCON is lid van de Branchevereniging Spelen

Inspectie datum: jul. 16, 2025

Rapport ID: IdH5076

Inhoudsopgave

Klant informatie

Randvoorwaarden inspectie

Locatie overzicht

Locatie

-

Klant informatie

Naam klant	SARKON	Klant nummer	1006093 / 120898
Adres	Drs. F. Bijlweg 5	Contact persoon	Richard Demonie
Wijk		Telefoonnummer	06 - 2122 6139
Postcode / Plaats	1780 KA / Den Helder	Email	huisvesting@sarkon.nl

Randvoorwaarden inspectie

Inspectie van speeltoestellen is vastgelegd in hoofdstuk 4 artikel 14 in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen; "degene die het toestel voor handen heeft dient o.a. te inspecteren en te onderhouden zodat het toestel geen gevaar oplevert voor de veiligheid of gezondheid van personen".

Hierbij worden de eisen gevolgd zoals die zijn beschreven in NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177. De NEN-EN 1176-7 is de Leidraad voor de plaatsing, controle, onderhoud en gebruik, hierin worden 3 soorten inspecties beschreven:

- Jaarlijkse veiligheids inspectie / Opleveringsinspectie

Hierbij wordt het algehele veiligheidsniveau en de onderhoudsstatus van het speeltoestel beoordeeld. Deze inspectie dient 1 per jaar te worden uitgevoerd door een deskundige op het gebied van de veiligheid van speeltoestellen. Repcon biedt hierbij een waarborg voor een structurele veiligheidstoetsing volgens de relevante delen in de NEN-EN 1176. U ontvangt een uitgebreide rapportage van alle bevindingen waardoor u adequate maatregelen kunt uitvoeren.

- Operationele of functionele inspectie

Tijdens deze inspectie wordt de functionaliteit, stabiliteit en onderhoudsstatus van het speeltoestel beoordeeld. Deze inspectie dient elke 1 tot 3 maanden te worden uitgevoerd of zoveel vaker als de fabrikant in zijn onderhoud- en inspectie voorschrift heeft vastgelegd door een ter zake kundig persoon afgestemd op dit type inspectie. U ontvangt een uitgebreide rapportage van alle bevindingen waardoor u adequate maatregelen kan uitvoeren.

- Visuele inspectie

Hierbij worden evidente gevaren als gevolg van vandalisme, gebruik of weersomstandighedenesignaleerd. Deze inspectie dient uitgevoerd te worden in de frequentie zoals beschreven in het onderhoud- en inspectie voorschrift van de fabrikant. Afhankelijk van de situatie kan dit wekelijks of zelfs dagelijks zijn, uitvoering geschied door de beheerder van de speelplek. U ontvangt een uitgebreide rapportage van alle bevindingen waardoor u adequate maatregelen kan uitvoeren.

Gecertificeerd inspecteur




Michiel Koorn

Locatie overzicht

SARKON\RKBS De Windwijzer Pasteurstraat 4a Den Helder (8)		Adres: Pasteurstraat 4a, Den Helder. 1782 JD			Pagina 3
Contact persoon : Dhr. B. Oud		Email: info.dewindwijzer@sarkon.nl		Telefoon: 0223-616991 (school)	
Risico beoordeling	1	11	10	1	
	Acceptabel	Ongewenst	Onacceptabel	Hoog	Zeer hoog

Locatie: SARKONIRKBS De Windwijzer Pasteurstraat 4a Den Helder (8)

Adres: Pasteurstraat 4a, Den Helder. 1782 JD

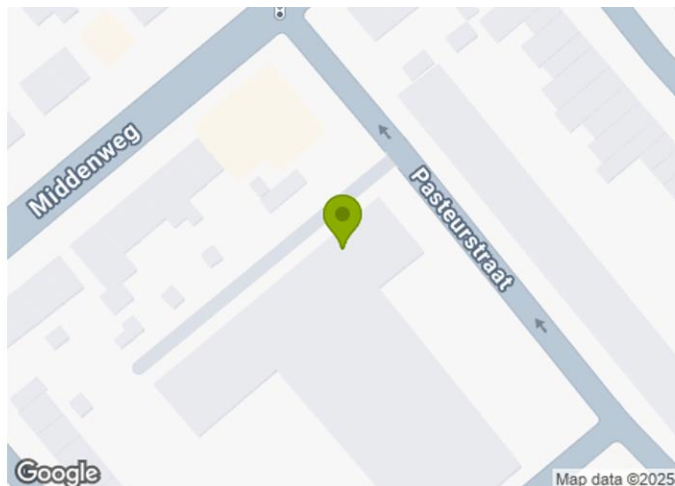

Object overzicht



Naam: Kruip/klimtoestel
Object type: 2 - Speeltoestel combinatie/2.7 - Anders...
Fabrikant: Anders

Openstaande
bevindingen: 5



Naam: Kruip/klim/stap
Object type: 2 - Speeltoestel combinatie/2.7 - Anders...
Fabrikant: Anders

Openstaande
bevindingen: 4



Naam: Zandbak met bodem
Object type: 1.1 - Speelelement/1.1e - Zandspeel
Fabrikant: Anders

Openstaande
bevindingen: 3



Naam: Evenwichtsstammen
Object type: 1.1 - Speelelement/1.1j - Balans-element
Fabrikant: Anders

Openstaande
bevindingen: 3

Object overzicht



Naam: 1 Omgeving
Object type: 6 - Openbare ruimte/6.9 - Anders...

Openstaande
bevindingen: 2



Naam: Duikelrek
Object type: 1.1 - Speelelement/1.1c - Duikelrek
Fabrikant: Boerplay

Openstaande
bevindingen: 2



Naam: Dubbele schommel 2,5m
Object type: 1.2 - Schommel/1.2b - 1 as (type 1)
Fabrikant typenummer: PST.000.016
Fabrikant: Boerplay

Openstaande
bevindingen: 2



Naam: Stapstammen
Object type: 1.1 - Speelelement/1.1k - Stap-elementen
Fabrikant: Anders

Openstaande
bevindingen: 1



Naam: Klim/Glijtoestel
Object type: 2 - Speeltoestel combinatie/2.7 - Anders...
Fabrikant: Anders

Openstaande
bevindingen: 1

Object - Kruip/klimtoestel, 2 - Speeltoestel combinatie/2.7 - Anders...
Locatie - SARKON\RKBS De Windwijzer Pasteurstraat 4a Den Helder

Naam: Kruip/klimtoestel
Object ID: 8.3
Type nummer: 032115SN_20121123
Fabrikant: Anders
Installatiedatum: nov. 23, 2012
Materiaal: Beton en hout
Breedte: 2.700 mm
Diepte: 3.000 mm
Max. valhoogte: 900 mm
Vrije valruimte: 6.000 x 5.700 mm (34,20 m2)
Jonge kinderen (0-5 jr)
Schoolkinderen (6-11 jr)
Ondergrond: 6.1k - Houtsnippers
Aantekeningen: Leverancier: Tuincentrum Hollander B.V



Bevinding

Risico beoordeling: 3 -
Onacceptabel

Norm omschrijving	Algemene staat
Status	Open
Aantekeningen	Gezien de hoeveelheid hout rot, scherpe delen, verzakkingen is het advies; verwijderen en afvoeren
Actie	Verwijder object
Aantekeningen acties	



Bevinding		Risico beoordeling: 3 - Onacceptabel
Norm omschrijving	Onderdeel is gebroken	
Status	Open	
Aantekeningen	Deze metalen steun is gebroken.	
Actie	Vervang onderdeel	
Aantekeningen acties		



Bevinding		Risico beoordeling: 3 - Onacceptabel
Norm omschrijving	Onderdeel heeft scherpe randen of uitstekende delen	
Status	Open	
Aantekeningen	Op twee plaatsen steekt een een schroef en een spijker uit.	
Actie	Scherpe punten of uitsteeksels weg te werken.	
Aantekeningen acties	Verwijder deze spijker en schroef.	



Bevinding

Risico beoordeling: 4 - Ongewenst

Norm omschrijving	De specificatie van de bevinding staat bij het veld aantekeningen.
Status	Open
Aantekeningen	Diameter doorgang buis is in de hoogte kleiner dan 750mm
Actie	Anders
Aantekeningen acties	Buis vrijgraven



Bevinding

Risico beoordeling: 4 - Ongewenst

Norm omschrijving	Algemene staat
Status	Open
Aantekeningen	Het speeltoestel is door gevorderd houtrot in diverse onderdelen in matige staat.
Actie	"Advies: geen directe actie noodzakelijk, wel controleren"
Aantekeningen acties	Eén dezer jaren het speeltoestel vervangen.



Object - Kruip/klim/stap, 2 - Speeltoestel combinatie/2.7 - Anders...

Locatie - SARKON\RKBS De Windwijzer Pasteurstraat 4a Den Helder

Naam: Kruip/klim/stap
Object ID: 8.5
Type nummer: 032115SN_20121123
Fabrikant: Anders
Installatiedatum: nov. 23, 2012
Materiaal: Beton en hout
Breedte: 7.000 mm
Diepte: 7.000 mm
Max. valhoogte: 1.300 mm
Vrije valruimte: 10.000 x 10.000 mm (100,00 m2)
Jonge kinderen (0-5 jr)
Schoolkinderen (6-11 jr)
Ondergrond: 6.1k - Houtsnippen
Aantekeningen: Leverancier: Tuincentrum Hollander B.V



Bevinding

Risico beoordeling: 3 -
Onacceptabel

Norm omschrijving	Algemene staat
Status	Open
Aantekeningen	Gezien het vele hout rot, onderdelen die los liggen, verzakkingen is het advies; verwijderen en afvoeren
Actie	Verwijder object
Aantekeningen acties	



Bevinding		Risico beoordeling: 3 - Onacceptabel
Norm omschrijving	Onderdeel beweegt of zit los	
Status	Open	
Aantekeningen	Deze stam til je nu zo omhoog. Het kunstgras is daar verzakt en er ontbreekt een stam om het geheel op te sluiten.	
Actie	"Ontbrekende sluitingen, klemmen en hulpstukken."	
Aantekeningen acties	Kunstgras wat vlak leggen, stam aanbrengen en de lange stam vastzetten.	



Bevinding		Risico beoordeling: 4 - Ongewenst
Norm omschrijving	De specificatie van de bevinding staat bij het veld aantekeningen.	
Status	Open	
Aantekeningen	Diameter doorgang buis is in de hoogte kleiner dan 750mm. Ook een houten stam in de tunnel.	
Actie	Anders	
Aantekeningen acties	Buis vrijgraven en de stam verwijderen.	



Bevinding

Risico beoordeling: 4 - Ongewenst

Norm omschrijving	Algemene staat
Status	Open
Aantekeningen	Het toestel is door houtrot in matige staat. Hierdoor ontbreken er ook al een paar stammetjes.
Actie	"Advies: geen directe actie noodzakelijk, wel controleren"
Aantekeningen acties	Eén dezer jaren het speeltoestel vervangen.



Object - Zandbak met bodem, 1 - Enkel speeltoestel/1.1 - Speelelement/1.1e - Zandspel

Locatie - SARKON\RKBS De Windwijzer Pasteurstraat 4a Den Helder

Naam: Zandbak met bodem
 Object ID: 8.13
 Type nummer: 032115SN_20121123
 Fabrikant: Anders
 Installatiedatum: nov. 23, 2012
 Materiaal: Hout
 Breedte: 2.000 mm
 Diepte: 3.200 mm
 Max. valhoogte: 100 mm
 Vrije valruimte: 6.200 x 5.000 mm (31,00 m2)
 Jonge kinderen (0-5 jr)
 Schoolkinderen (6-11 jr)
 Ondergrond: 6.1k - Houtsnippers
 Aantekeningen: Leverancier: Tuincentrum Hollander B.V



Bevinding Risico beoordeling: 4 - Ongewenst

Norm omschrijving	Hout rot
Status	Open
Aantekeningen	Een aantal zijwandpalen is verrot.
Actie	"Advies: geen directe actie noodzakelijk, wel controleren"
Aantekeningen acties	Eén dezer jaren de gehele palenrand vervangen.



Bevinding Risico beoordeling: 4 - Ongewenst

Norm omschrijving	Ondergrond - Zand niveau te laag
Status	Open
Aantekeningen	Nu nog maar 5 tot 10cm zand aanwezig. Ook veel houtsnippers, etc in het zand.
Actie	Zand verversen.
Aantekeningen acties	



Bevinding

Risico beoordeling: 4 - Ongewenst

Norm omschrijving	Onderdeel - Afsluiting ontbreekt
Status	Open
Aantekeningen	Het zandbaknet ontbreekt nu.
Actie	"Advies: geen directe actie noodzakelijk, wel controleren"
Aantekeningen acties	Regelmatig het zand controleren op vervuiling en regelmatig het zand verversen.



Object - Evenwichtsstammen, 1 - Enkel speeltoestel/1.1 - Speelelement/1.1j - Balans-element

Locatie - SARKON\RKBS De Windwijzer Pasteurstraat 4a Den Helder

Naam: Evenwichtsstammen
 Object ID: 8.16
 Type nummer: 032115SN_20121123
 Fabrikant: Anders
 Installatiedatum: nov. 23, 2012
 Materiaal: Hout
 Breedte: 4.000 mm
 Diepte: 7.000 mm
 Max. valhoogte: 1.000 mm
 Vrije valruimte: 10.000 x 7.000 mm (70,00 m2)
 Schoolkinderen (6-11 jr)
 Ondergrond: 6.1h - Schors
 Aantekeningen: Leverancier: Tuincentrum Hollander B.V



Bevinding		Risico beoordeling: 3 - Onacceptabel
Norm omschrijving	Onderdeel beweegt of zit los	
Status	Open	
Aantekeningen	Stam ligt los, bij gebruik kan het van de plek af rollen	
Actie	Vervang onderdeel	
Aantekeningen acties	Verwijder stam	



Bevinding		Risico beoordeling: 5 - Acceptabel
Norm omschrijving	Hout conditie	
Status	Open	
Aantekeningen	Een aantal stammen worden door houtrot slechter. Niet alle verbindingbouten zitten hierdoor meer vast. Door het gewicht van deze stammen blijven ze vooralsnog wel liggen. Nog acceptabel.	
Actie	"Advies: geen directe actie noodzakelijk, wel controleren"	
Aantekeningen acties	Eén dezer jaren het speeltoestel verwijderen / vervangen.	



Bevinding

Risico beoordeling: 4 - Ongewenst

Norm omschrijving	De opvangzone moet obstakelvrij zijn. Binnen de opvangzone kunnen objecten als geen obstakel worden beschouwd indien zij door vormgeving (bijv. vlakke wand of boom) of afwerking/bekleding niet tot letsel kunnen leiden. EN 1176 ~ 1 ~ 4.2.8.2 [2017]
Status	Open
Aantekeningen	Losse stammen staan in de valzone.
Actie	Verwijder objecten welke letsel kunnen veroorzaken van de valruimte / impact gebied.
Aantekeningen acties	Beide stammen op minimaal 150cm uit het toestel plaatsen.



Object - 1 Omgeving, 6 - Openbare ruimte/6.9 - Anders...

Locatie - SARKON\RKBS De Windwijzer Pasteurstraat 4a Den Helder

Naam: 1 Omgeving
Object ID: 8.16
Ondergrond: 6.6d - klinkers



Bevinding

Risico beoordeling: 2 - Hoog

Norm omschrijving	PlayMapping bevat geen relevante opmerking. Noteer uw bevinding bij het veld aantekeningen
Status	Open
Aantekeningen	Aanwezige giftige planten: Arum maculatum (Gevlekte Aronskelk), alle delen bij inname en aanraking. Enkele (oranje) bessen kunnen voor een kind al dodelijk zijn.
Actie	Anders
Aantekeningen acties	Na info van de directeur; deze worden regelmatig verwijderd.



Bevinding

Risico beoordeling: 3 - Onacceptabel

Norm omschrijving	Algemene staat
Status	Open
Aantekeningen	De onderhoudsstaat van de 'natuurlijke' speeltoestellen, bouwjaar 2012, is matig tot slecht. Advies om deze de komende jaren te gaan vervangen.
Actie	
Aantekeningen acties	



Object - Duikelrek, 1 - Enkel speeltoestel/1.1 - Speelelement/1.1c - Duikelrek
Locatie - SARKON\RKBS De Windwijzer Pasteurstraat 4a Den Helder

Naam: Duikelrek
Object ID: 8.9
Type nummer: 032115SN_20121123
Fabrikant: Boerplay
Installatiedatum: nov. 23, 2012
Materiaal: Hout en Metaal
Breedte: 1.200 mm
Diepte: 1.700 mm
Max. valhoogte: 1.200 mm
Vrije valruimte: 4.700 x 4.200 mm (19,74 m²)
Schoolkinderen (6-11 jr)
Ondergrond: 6.1k - Houtsnippen



Bevinding

**Risico beoordeling: 3 -
Onacceptabel**

Norm omschrijving	De obstakelvrije valruimte rondom het toestel is onvoldoende
Status	Open
Aantekeningen	Aan de buitenzijde van het toestel moet een minimale obstakel vrije ruimte zijn van 150cm, is nu 135cm. Wilgentenen afrastering met harde puntige uitsteeksels
Actie	Pas de obstakelvrije valruimte aan conform de NEN-EN1177
Aantekeningen acties	



Bevinding

Risico beoordeling: 4 - Ongewenst

Norm omschrijving	Elk speeltoestel is, permanent en duidelijk leesbaar, voorzien van naam en adres van de fabrikant, bouwjaar en naam of nummer van het speeltoestel. Vermelding van normen is in Nederland niet vereist. EN 1176 ~ 1 ~ 7 [2017]
Status	Open
Aantekeningen	Typeplaatje ontbreekt. Op dit speeltoestel behoort wel een typeplaatje aanwezig te zijn. Zie ook de schommel waar hij aanwezig is.
Actie	Voorzie correcte typeplaatje
Aantekeningen acties	Neem contact op met Boerplay.


Object - Dubbele schommel 2,5m, 1 - Enkel speeltoestel/1.2 - Schommel/1.2b - 1 as (type 1)

Locatie - SARKON\RKBS De Windwijzer Pasteurstraat 4a Den Helder

Naam: Dubbele schommel 2,5m
 Object ID: 8.18
 Fabrikant: Boerplay
 Product: Adventure Play/PST.000.016
 Installatiedatum: nov. 23, 2012
 Materiaal: Hout/Metaal en Kunststof
 Max. valhoogte: 1.500 mm
 Vrije valruimte: 8.200 x 5.400 mm (44,28 m2)
 Jonge kinderen (0-5 jr)
 Schoolkinderen (6-11 jr)
 Ondergrond: 6.1k - Houtsnippers



Bevinding		Risico beoordeling: 3 - Onacceptabel
Norm omschrijving	Bevestiging los of ontbreekt	
Status	Open	
Aantekeningen	Van een bovenste ophanging zit een slotbout niet goed vast.	
Actie	Draai losse bevestigingen en hulpstukken vast.	
Aantekeningen acties	De bout vastzetten. Eventueel de bout vervangen.	

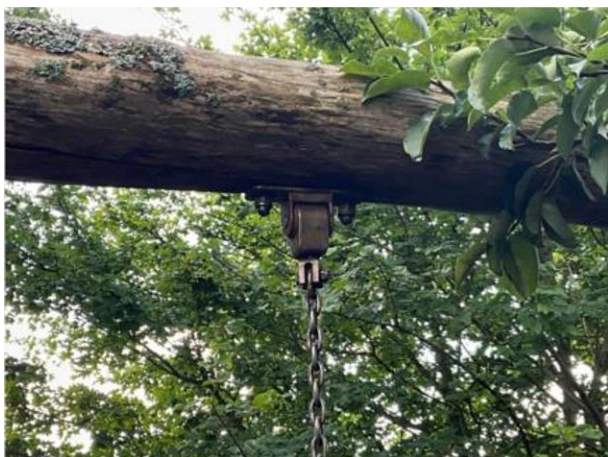

Bevinding		Risico beoordeling: 4 - Ongewenst
Norm omschrijving	Slijtage in maaiveld onder schommelzitjes	
Status	Open	
Aantekeningen	3-4-' 25; nu wel een erg diepe slijtkuil.	
Actie	Ondergrond - Egaliseren / aanvullen	
Aantekeningen acties	Onderhoud ondergrond; regelmatig de slijtkuil onder de zitjes aanvullen (terug scheppen of harken van de er uit gespeelde houtsnippers. Af en toe houtsnippers aanvullen).	



Object - Stapstammen, 1 - Enkel speeltoestel/1.1 - Speelelement/1.1k - Stap-
elementen

Locatie - SARKON\RKBS De Windwijzer Pasteurstraat 4a Den Helder

Naam: Stapstammen
Object ID: 8.1
Type nummer: 032115SN 20121123
Fabrikant: Anders
Installatiedatum: nov. 23, 2012
Materiaal: Hout
Breedte: 1.200 mm
Diepte: 1.700 mm
Max. valhoogte: 400 mm
Vrije valruimte: 4.700 x 4.200 mm (19,74 m2)
Jonge kinderen (0-5 jr)
Schoolkinderen (6-11 jr)
Ondergrond: 6.1k - Houtsnipers
Aantekeningen: Leverancier: Tuincentrum Hollander B.V



Bevinding

Risico beoordeling: 4 - Ongewenst

Norm omschrijving	Algemene staat
Status	Open
Aantekeningen	De drie stammen en nabij het duikelrek de twee stammen zijn verrot.
Actie	Verwijder object
Aantekeningen acties	Struikel punten, verrot, verwijderen en afvoeren



Object - Klim/Glijtoestel, 2 - Speeltoestel combinatie/2.7 - Anders...

Locatie - SARKON\RKBS De Windwijzer Pasteurstraat 4a Den Helder

Naam: Klim/Glijtoestel
Object ID: 8.20
Type nummer: 032115SN_20121123
Fabrikant: Anders
Installatiedatum: nov. 23, 2012
Materiaal: Hout/Metaal en Kunststof
Breedte: 4.000 mm
Diepte: 9.000 mm
Max. valhoogte: 1.000 mm
Vrije valruimte: 12.000 x 7.500 mm (90,00 m2)
Jonge kinderen (0-5 jr)
Schoolkinderen (6-11 jr)
Ondergrond: 6.1k - Houtsnippen
Aantekeningen: Leverancier: Tuincentrum Hollander B.V



Bevinding

Risico beoordeling: 3 -
Onacceptabel

Norm omschrijving	Algemene staat
Status	Open
Aantekeningen	Het speeltoestel is door gevorderd houtrot in meerdere onderdelen in matige tot slechte staat. Een aantal zijwandpalen ontbreken (waren verrot), metaalstrips zijn los, aantal afgebroken schroeven steken uit en diverse houten palen niet stabiel door houtrot (o.a naast de glijbaan).
Actie	Verwijder object
Aantekeningen acties	Verwijder / vervang het speeltoestel.



Risico beoordeling (informatief)

Waarschijnlijkheid	Waarschijnlijkheid dat ongeval of ineenstorting zich voordoet
1 - Zeer hoog	Zeer hoge kans op direct letsel. Bijvoorbeeld doorgesleten schalmen/kettingen of ernstig beschadigde valondergrond binnen vrij valruimte
2 - Hoog	Hoge kans op letsel zonder extra factoren. Bijvoorbeeld scherpe randen aan toestel of glasscherven in valondergrond
3 - Onacceptabel	Gemiddelde kans op letsel bijvoorbeeld door oneigenlijk gebruik toestel of ontbreken valbeveiliging door vandalisme
4 - Ongewenst	Zeer kleine kans op letsel. Vereist een combinatie van factoren voordat kind letsel kan oplopen zoals zeer intensief gebruik toestel
5 - Acceptabel	Acceptabel

Ernst	Ernst van het letsel
1 - Zeer hoog	Ernstig letsel met de kans op invaliditeit, verlamming of dood
2 - Hoog	Ernstig letsel met ziekenhuisopname tot gevolg (botbreuken armen/benen, rug/nek blessures, schedelbasisfractuur)
3 - Onacceptabel	Letsel waarbij medische interventie noodzakelijk is, bijvoorbeeld hechtingen, botbreuken aan hand of voeten
4 - Ongewenst	Klein letsel zoals schaafwonden en kneuzingen
5 - Acceptabel	Geen letsel behalve kapotte kleding of een blauwe plek

Waarschijnlijkheid	1 - Zeer hoog	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Hoog	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Onacceptabel	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Ongewenst	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Acceptabel	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risico Matrix		5 - Acceptabel	4 - Ongewenst	3 - Onacceptabel	2 - Hoog	1 - Zeer hoog
		Ernst				

Risico niveau's

Zeer hoog	1
Hoog	2
Onacceptabel	3
Ongewenst	4
Acceptabel	5